

INDIKATOR SA FUNKCIJOM VAGANJA OSOVINA(KOTAČA)

DFWKR



UPUTE ZA KORIŠTENJE

DFWKR_02_07.05_HR

INDEX

1. UVOD	str. 2
2. GLAVNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	str. 3
3. SIMBOLI	str. 3
4. DIMENZIJE	str. 4
5. NAPAJANJE ENERGIJOM I UKLJUČIVANJE	str. 5
6. TIPKE I SIGNALNE LAMPICE	str. 6
7. INFORMATIVNE IKONE NA LCD DISPLEJU	str. 8
8. OSNOVNE FUNKCIJE	str. 11
8.1 NULIRANJE VAGE	str. 11
8.1.1 Nuliranje samo jedne vase	str. 11
8.1.2 Nuliranje svih priključenih vaga	str. 11
8.2 RAD S TAROM	str. 11
8.3 DESETINKE PODJELJKA	str. 13
8.4 PRIKAZ MJERNIH KARAKTERISTIKA INDIKATORA (inFO)	str. 13
8.5 AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE INDIKATORA	str. 13
8.6 PRAZNA BATERIJA – UPOZORENJE	str. 13
8.7 DALJINSKO UPRAVLJANJE	str. 13
8.8 DATUM/VRIJEME	str. 14
8.9 PRINTANJE	str. 14
8.10 PRINTANJE ZAGLAVLJA	str. 15
8.11 BROJ TIKETA	str. 15
8.12 PONAVLJANJE ZADNJE UČINJENOG PRINTANJA	str. 15
8.13 REAKTIVACIJA ISPISA I FUNKCIJA NA INDIKATORU	str. 15
8.14 ZAKLJUČAVANJE/OTKLJUČAVANJE TIPKOVNICE	str. 15
8.15 UNOS IDENTIFIKACIJSKOG KODA	str. 16
8.16 KG/lb KONVERZIJA	str. 16
8.17 PRIKAZ NETO/BRUTO MASE	str. 16
9. OPERACIJE VAGANJA	str. 17
9.1 MODIFICIRANJE PRIKAZANIH PODATAKA	str. 17
9.2 UNOŠENJE BROJA KOTAČA VOZILA ZA AUTOMATSKO PRINTANJE UKUPNE TEŽINE VOZILA	str. 17
9.3 ISPISIVANJE PODSUMACIJA	str. 18
9.4 BRZO PODEŠAVANJE BROJA VAGA U SUSTAVU	str. 18
9.5 PRIKAZ PODATAKA ODVAGA (SAMO ZA UKUPNI MOD)	str. 19
9.6 PRIKAZIVANJE BROJA ODVAGA I RELATIVNE SUME ODVAGA	str. 19
9.7 PONIŠTAVANJE ODVAGE I NULIRANJE UKUPNE TEŽINE VOZILA	str. 20
9.8 UNOŠENJE KOOORDINATA ZA IZRAČUN TEŽIŠTA (ILI CENTRA GRAVITACIJE)	str. 20
9.9 BRZO FORMATIRANJE PODATAKA VAGANJA ZA PRINTANJE	str. 21
10. PRIMJENA VAGANJA VOZILA	str. 21
10.1 VAGANJE POJEDINAČNOG VOZILA	str. 21
10.2 VAGANJE SVIH OSOVINA	str. 21
10.3 JEDNOSTAVNA FUNKCIJA ULAZ/IZLAZ	str. 21
10.4 ULAZ/IZLAZ FUNKCIJSKOG MODA SA OSOVINSKOM TOTALIZACIJOM	str. 22
UREĐAJ SPOJEN SA PRINTEROM (BATERIJSKO NAPAJANJE)	str. 23
UKLJUČIVANJE PRINTERA U ŠTEDLJIVOM NAČINU RADA	str. 23
PORUKE UREĐAJA TIJEKOM RADA	str. 24
PRIMJERI ISPISA	str. 25
IZJAVA O SUKLADNOSTI	str. 28

1. UVOD

Ovaj indikator dopušta:

- brzi pregled sume svih vaga, pojedinačne vage i mogućih kombinacija vaga (vaga 1 i 2, 1,2 i 3 itd.)
- sabiranje težine osovina, dobivajući na taj način ukupnu težinu prikolica ili tegljača i prikolica
- unošenje kordinata vaga na način da se omogući izračun i printanje koordinata težišta vozila
- printanje prikazanih težina, ukupne težine vozila ili ukupni broj vaganih vozila sa relativnom težnom
- printanje zbroja tegljača i prikolica zajedno sa tegljačem



UPOZORENJE



Bilo koji pokušaj popravka ili mijenjanja uređaja može korisnika dovesti u opasnost od električnog udarateće poništiti garanciju. Ovaj uređaj je zaštićen od davatelja garancije I NE SMIJE BITI OTVARAN OD KORISNIKA iz bilo kojeg razloga. Pri bilo kakvom problemu sa uređajem ili sustavom molim vas da kontaktirate proizvođača ili zastupnika od kojeg je uređaj nabavljen.

Ne izlijevajte tekučinu na vagu

Ne koristite otapala za čišćenje indikatora

Ne izlažite indikator direktnoj sunčevoj svjetlosti ili nekom izvoru topline

Uvijek postavite indikator i platforme na mjesto slobodno od vibracija

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I PRIMJENITE NAPISANO U POGLAVLJIMA NAPAJANJE
ENERGIJOM I UKLJUČIVANJE**

Ne instalirajte u okruženjima sa opasnošću od eksplozija

!! VAŽNO !!

Da bi se održala međusobna povezanost podataka mora se poštivati brojeve priključaka (na način, kanal 1 sa vagom 1, kanal 2 sa vagom 2)



simbol prekriženog smeća na opremi znači da se proizvod na kraju njegovog korištenja mora odvojeno pohraniti od ostalog smeća. Radi toga, kada se uređaj prestane korisiti, korisnik ga mora pohraniti na prikladno mjesto, koje je određeno za elektronički otpad, ili ga može vratiti proizvođaču ukoliko mu je potreban uređaj istog tipa. Uređaj se mora adekvatno reciklirati, te odložiti prema običajima očuvanja okoliša kako bi se izbjegle moguće negativne efekte na okoliš, zdravje i recikliranje materijala od kojih je napravljen uređaj. Protupravan odnos prema uređaju od strane korisnika uzrokovat će kazne određene trenutnim regulativama.

Referentne norme: 2002/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE istovjetna direktiva i zakon 151 od 25/7/05.

NAPOMENA ZA KORISNIKA:

Primite na znanje da se „tech.man.ref“, odnosi na tehničke upute koje se mogu nabaviti od proizvođača.

2. GLAVNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

IZVOR NAPAJANJA	230 Vac +10% do -15%, 50 – 60 Hz sa eksternim adapterom koji daje 12 Vdc(uključenim)
MAKSIMALNA SNAGA	5 VA
RADNA TEMPERATURA	od -10 do 40 °C
BROJ PODJELJAKA	10000e, 3x3000e za odobrene verzije (trg. trans), proširivo sve do 100.000 za internu uporabu
REZOLUCIJA PRI KALKULIRANJU	150000 digita
TIPKOVNICA	Vodoootporne polikarbonatne membranske izbočene tipke sa zvučnom podlogom
TARA	Dostupna u cijelom mjernom području
AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE	Programirano
PRAZNA BATERIJA - UPOZORENJE	Pojavljuje se poruka "Low batt" (max 40 sati rada)
VRIJEME PUNJENJA BATERIJE	12 sati (max)
MJERNA DOZA – NAPAJANJE	5Vdc ± 5%, 120 mA (max 8 mjernih doza od 350 oma)
MJERNA DOZA – POVEZIVANJE	4 žica
SERIJSKI KANALI	1 RS232/TTL ulaz/izlaz sa mogućnošću konekcije na PC/PLC ili GLAVNI INDIKATOR 1 RS232 ulaz/izlaz za povezivanje sa printerom

DIJELOVI INDIKATORA KOJI SE NALAZE POD ELEKTRIČNIM NAPONOM SU IZOLIRANI I NEDOHVATLJIVI KORISNIKU, OSIM AKO JE INDIKATOR OŠTEĆEN, OTVARAN ILI MIJENJAN.

3. SIMBOLI

Da bi se upozorilo korisnika, koriste se sljedeći simboli u uputama i na samom uređaju:



!! WARNING !!

OVA RADNJA MORA SE IZVESTI SAMO OD STRANE OVLAŠTENE OSOBE



POTVRĐUJE NORME EUROPSCHE UNIJE





OZNAČAVA RAZRED TOČNOSTI DEFINIRANO PREMA OIML-U (3000 PODJELJAKA)

XXXX→...→ZZZZ

prikazuje upute koje treba slijediti()

4. DIMENZIJE

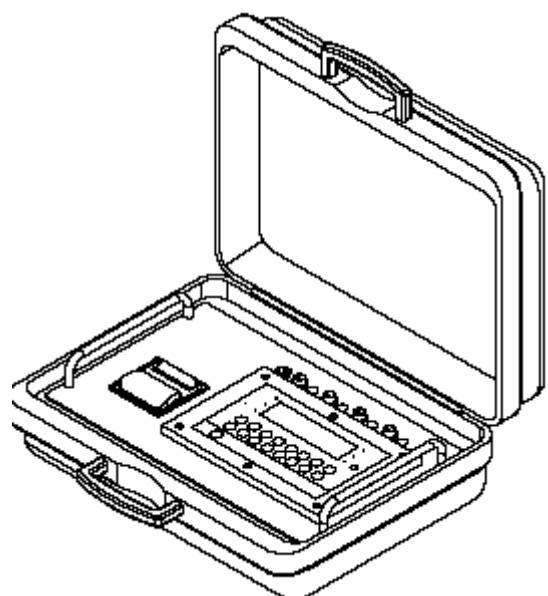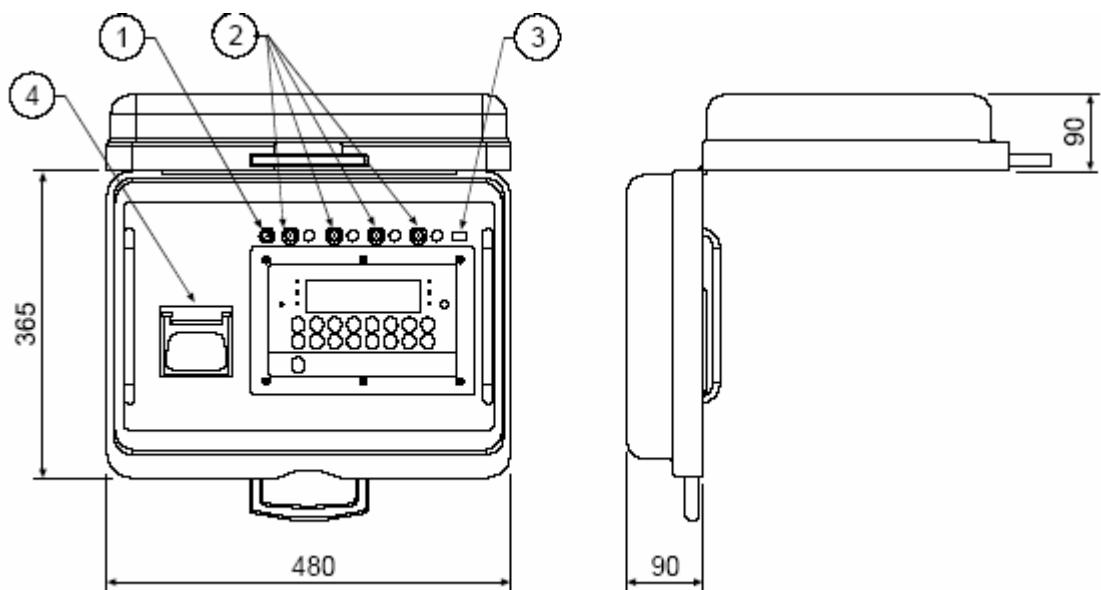

1. NAPAJANJE

2. KONEKCIJA PLATFORMI

3. PRIPREMA ZA MOGUĆE SERIJSKO SPAJANJE

4. PRINTER PRIČVRŠĆENI (OPCIJA)

!! VAŽNO !!

Da bi se održala međusobna povezanost podataka mora se poštivati brojeve priključaka (na način, kanal 1 sa vagom 1, kanal 2 sa vagom 2)

5. NAPAJANJE ENERGIJOM I UKLJUČIVANJE

Uređaj je dadi pomoću baterije koja se može puniti.

Također je moguće koristi napajanje 12Vdc adapter koji se priključuje na mrežno napajanje od 230Vac.
Prilikom spajanja na mrežno napajanje moraju se poštovati svi sigurnosni zahtjevi kao i korištenje linije koja nije opterećena drugim elektroničkim uređajima.

Ukoliko je uređaj ispravno uključen, na displej se uključuje power on

Baterija traje 40 sati (max) ako vaga ima 1 mjernu dozu ili 24 sata (max), ako ih ima 4.

Kako bi smo u potpunosti napunili bateriju potrebno je puniti pomoću AC/DC adaptéra 12 sati (vidi PRAZNA BATERIJA – UPOZORENJE u poglavlju GLAVNE FUNKCIJE DFW I DFWK INDIKATORA).

NAPOMENA: Prilikom prvog punjenja bilo bi mudro napuniti bateriju u potpunosti (12 sati);
PREPORUČA SE odspajanje baterije od indikatora ukoliko se neće vršiti vaganje više od 30 dana.

KARAKTERISTIKE BATERIJE

Materijal Olovo

Kapacitet 4,5 Ah

Napon 6 V

BATERIJU ZAMIJENITI SAMO SA ORIGINALNOM OD PROIZVOĐAČA

Ne spajajte drugu opremu na utičnicu na kojoj je adapter.

Pazite da ne stajete na kabel od napajanja ili ga ne gnječite.

ZA UKLJUČIVANJE indikatora držite tipku **C** pritisnutom sve dok se uređaj ne upali, tada pustite
Displej pokazuje:

XX.YY je verzija instaliranog softvera

bt XXX gdje je X broj od 0 do 100 koji predstavlja status baterije

Indikator ima ugrađenu funkciju za automatsko nuliranje vase prilikom uključivanja indikatora i to +/- 10% od kapaciteta vase. Ukoliko je vrijednost mase na vagi van +/- 10% kod neodobrenih verzija indikatora displej će pokazati masu na vagi nakon nekoliko trenutaka, dok se kod odobrenih verzija na displeju pojavljuje poruka greške "Zero" koja se otklanja tek kada teret na vagi uđe u područje tolerancije.

Funkcija se može onesposbiti u u set-up okruženju (samo neodobrene verzije uređaja);

Pritiščući nula tipku na displeju se pokazuje _____, uređaj prikazuje u sekvencama:

DFW03 je naziv instaliranog softvera

CloCK uređaj automatski detektira da je opcionalna ploča sa datumom i vremenom spojena

0201 gdje 02 označava tip uređaja, a 01 mjeriteljsku verziju softvera

XX.YY.ZZ verzija instaliranog softvera

dFWKr ime softvera

bT XXX gdje je X broj od 0 do 100 koji predstavlja status baterije

-K-X.YY gdje K označava tip tipkovnice, K=17 ključna tipkovnica, a X.YY je instalirana verzija softvera

nCh x gdje x predstavlja broj kanala namještenih u TECHNICAL SET-UP – nChAn

PPP.PPP kapacitet i podjeljak vase u odnosu na kanal 1

Nakon toga se pokazuju kapacitet vase i najmanji podjeljak; indikator izvršava odbrojavanje (samotestiranje) i predzagrijavanje, te napokon poruku "**hi rES**" (neodobrena verzija indikatora) ili "**LEGAL**" i mjesto kalibracije (odobrena verzija indikatora).

ZA ISKLJUČIVANJE indikatora držite tipku **C** pritisnutu sve dok se ne pojavi poruka "-Off-" ; pustite tipku.

TIPKE I SIGNALNE LAMPICE



1. pokazuje da je masa blizu 0, unutar $\pm \frac{1}{4}$ podjeljka
2. senzor za primanje infracrvenog signala

TIPKA	FUNKCIJA
ZERO -	Nulira prikazanu bruto masu ukoliko se nalazi unutar $\pm 2\%$ od kapaciteta vase
TARE +	Ovisi o tipu odabrane tare ((FModE >> tArE.t parameter, TECH.MAN.REF.) <ul style="list-style-type: none"> - tarira prikazanu masu, prebacujući prikazano na netto masu - akumulira prikazanu težinu u ukupno tariranu
M+ F	Služi za sumiranje odvaga (signalna lampica ~ mora biti isključena.), sa naknadnim predefiniranim ispisom
MODE X MENU	<ul style="list-style-type: none"> - Kratki pritisak na tipku omogućava odabir sekundarnih funkcija: - Pritisom na tipku MODE i F jedanput brzo ulazimo u konfiguraciju ispisa (TECH.MAN.REF.) - Pritisom na tipku MODE i ZERO nuliramo sve vase u sustavu - Pritisom na tipku MODE i TARE tariramo sve vase u sustavu - Pritisom na tipku MODE i PRINT vršimo ispis sume masa svih vase - Pritisom na tipku MODE i MODE odabiremo broj vase koje želimo koristiti - Pritisom na tipku MODE i 0 uključujemo ili isključujemo tipkovnicu - Pritisom na tipku MODE i 1 odabiremo pohranjenu vrijednost tare (vidi poglavlje 8.2)

	<ul style="list-style-type: none"> - Pritiskom na tipku MODE i 2 odabiremo između uključene i isključene tare (vidi poglavlje .8.2) - Pritiskom na tipku MODE i 3 određujemo ID vase (vidi poglavlje 8.14) - Pritiskom na tipku MODE i 4 odabiremo između uključenog i isključenog ID-a (vidi poglavlje 8.14) - Pritiskom na tipku MODE i 6 menjamo mjeru jedinicu (kg, lb) (vidi poglavlje 8.15) - Pritiskom na tipku MODE i 7 ulazimo u meni u kojem unosimo broj osovina za printanje (vidi poglavlje 9.2) - Pritiskom na tipku MODE i 9 unosimo ručnu taru (vidi poglavlje 8.2) - Pritiskom na tipku MODE i i ponavljamo posljednji ispis
	<ul style="list-style-type: none"> - Printa i briše masu vozila, te dodaje pridodaje sumi svih vozila - Završava ulazno ili izlazno sumiranje - Potvrđuje učinjene promjene
	Omogućava pregled mjeriteljskih podataka o vagama: kapacitet, podjeljak, minimum
	<ul style="list-style-type: none"> - Dugi pritisak na tipku uključuje i isključuje indikator - Kratki pritisak na tipku poništava taru i /ili trenutnu odvagu
	<ul style="list-style-type: none"> - Prilikom unosa brojeva omogućava unos željenog broja - Pregledavamo masu na svakoj vagi
	<ul style="list-style-type: none"> - Prilikom unosa brojeva omogućava unos željenog broja - Pritiskom na tipku 5 omogućavamo unos kordinata za izračun težišta - Pritiskom na tipku 6 _____ - Pritiskom na tipku 7 vaga prikazuje sve izvršene odvage - Dugim pritiskom na tipku 7 poništavamo broj izvaganih vozila -

8 IN	- Prilikom unosa brojeva omogućava unos željenog broja
9 OUT	- Prilikom unosa brojeva omogućava unos željenog broja

7. INFORMATIVNE IKONE NA LCD DISPLEJU

LCD displej ima informativne ikone koje daju funkcijski status indikatora; ispod će te naći opis svake informativne ikone.



NUMBER	SYMBOL	FUNCTION
(1)	→0☒	pokazuje da je masa blizu 0, unutar $\pm \frac{1}{4}$ podjeljka
(2)	~	pokazuje da je masa blizu 0, unutar $\pm \frac{1}{4}$ podjeljka
(3)		
(4)	NET	pokazuje da je prikazana masa neto masa
(5)	G	pokazuje da je prikazana masa bruto masa, na talijenskoj i engleskoj konfiguraciji
(6)	B	pokazuje da je prikazana masa bruto masa, na njemačkoj, francuskoj i španjolskoj konfiguraciji
(7)		pokazuje razinu punjenja
(8)	MAX=	kod pregleda metroloških karakteristika vage predstavlja njezin kapacitet
	MIN=	kod pregleda metroloških karakteristika vage predstavlja njezin Minimum
	e=	kod pregleda metroloških karakteristika vage predstavlja njezin podjeljak
(9)	LT	Aktivna je poluautomatska tara
(10)	PT	Aktivna je ručna tara
(11)	W1	-
	W2	-
	W3	-
(12)	☒1☒2☒3☒4	Prikazuje vagu koja je trenutačno aktivna
(13)	PCS	-
(14)	kg	Pokazuje mjerne jedinicu koju koristimo (kilogram ili gram).
(15)	%	-
(16)	t	Pokazuje mjerne jedinicu koju koristimo (tona).
(17)	LB	Pokazuje mjerne jedinicu koju koristimo (funta).
(18)		Prikazano je oko zadnje znamenke s desna kad je vaga u operacijskom modu DESETINKE PODJELJKA
(19)	*	Pokazuje da je aktivirana neka funkcija na indikatoru
(20)	PEAK	Pokazuje da je aktivirana funkcija PEAK
(21)	HOLD	Pokazuje da je aktivirana funkcija HOLD
(22)	SP1 , SP2, SP3, SP4	-

8.1 OSNOVNE FUNKCIJE

8.1.1 NULIRANJE JEDNE VAGE

- Odaberi vagu (1,2,3,4) pomoću numeričke tipkovnice
- Pritiskom na tipku **ZERO** moguće je nulirati masu na vagi i to u rasponu od +/- 2% od maksimalne nosivosti vase

8.1.2 NULIRANJE VIŠE VAGA

- Uđite u mod za sumiranje odvaga
- Pritiskom na tipku **ZERO i MODE** moguće je nulirati masu na vagama i to u rasponu od +/- 2% od maksimalne; vrši se nuliranje spojenih vaga (Zero1, Zero2, itd.)

8.2 RAD S TAROM

NAPOMENA:kako bi ste izvršili tariranje potrebno je ući u mod za sumiranje odvaga
Ovisno o tipu taru određenom u TECHNICAL SET-UP >> F.Mode >> tArE.t (TECH.MAN.REF.), tariranje se vrši na sljedeći način:

A) tArE.t = t.NorM : TARIRANJE PREMA PRIKAZANOJ MASI NA DISPLEJU

POLUAUTOMATSKA TARA

Pritiskom na tipku **TARE** tariramo bilo koju masu na vagi; na trenutak displej pokazuje "tArE", a zatim **0** (neto masa); signalna lampica **NET** svjetli.

Svakim sljedećim tariranjem poništavamo ono prethodno.

NAPOMENA: Poluautomatsko tariranje će se provesti samo pod uvjetom da je masa na vagi jednaka ili veća od podjeljka vase (d), stabilna (svjetli lampica ~) i ispravna(masa na vagi ne smije biti veća od max. kapaciteta vase).

RUČNA TARA

Pritisnite tipku **TARE** na nekoliko sekundi; displej pokazuje "- tM -" , te zatim **"000000"**. Unesite željenu vrijednost tare.

Upisanu vrijednost tare potrebno je potvrditi pritiskom na tipku **ENTER**; tara je memorirana, pokazivanje vase je smanjeno za vrijednost tare i signalna lampica **NET** svjetli.

Ako je unesena vrijednost tare nedjeljiva sa vrijednošću podjeljka vase bit će; zaokružena na više, ako je vrijednost tare veća ili jednaka vrijednosti pola podjeljka, odnosno na niže, ako je vrijednost tare manja od vrijednosti pola podjeljka.

OTKAZIVANJE TARE

Tara se može otkazati na nekoliko načina:

- rasteretite vagu i pritisnite tipku **TARE** ili **ZERO**
- pritisnite **C** bez rasterećivanja vase i pritisnite **ENTER**
- unesite ručnu taru jednaku 0

ONEMOGUĆAVANJE TARE

Vidi (TECH.MAN.REF)

MEMORIRANA TARA

Moguće je pohraniti do 10 tara vrijednosti u memoriju..Kako bin ste unjeli taru pritisnize tipku **MODE i 9** – displej pokazuje "tM n", gdje je n broj pod kojim je tara pohranjena.

Pritisnite tipku "**0**"; displej pokazuje poruku "00000" ili bilo koju vrijednost u "0" memorijskoj jedinici za taru. Unesite željenu vrijednost tare i pritisnite **ENTER**.

Vrijednost unesene tare mora biti veće ili jednaka podjeljku vase.

Pritiskom na tipku "**C**" unesena vrijednost se poništava.

POZIVANJE POHRANJENIH TARA

Pritisnite tipku **MODE** i **1**.Displej pokazuje "tP n" gdje je n broj pod kojim je tara pohranjena.
Odaberite jednu od pohranjenih tara pomoću numeričke tipkovnice (0-9), prilikom ispisa ukupna odvaga se umanjuje za vrijednost odabrane tara .

Kod vaga koje se ovjeravaju nije moguće pozvati pohranjenu taru ako je vaga opterećena.

NAPOMENA:

- Maksimalna vrijednost tare je 999999
- Maksimalna vrijednost tara je jednaka sumi maks. nosivosti svih vaga u mreži (SEtuP >> ConFiG >> nChAn, step (**TECH.MAN.REF.**))

B) tArE.t = t.tot TARIRANJE PREMA PRIKAZANOJ MASI NA DISPLEJU

Primjenjuje se prilikom vaganja vozila gdje je potrebno znati samo masu tereta koje je u vozilu.

AKUMULIRANJE TARA

Uredaj je sposoban akumulirati tare pritiskom na tipku TARE;
Funkcija za akumuliranje tara se omogućuje u parametru "reACt"
(**TECH.MAN.REF.**).

U fazi ispisa ukupna masa vozila se umanjuje za vrijednost akumulirane tare.

Moguće je:

- vidjeti akumuliranu taru na displeju
- otkazati akumuliranu taru pritiskom na tipku C; prikazuje se poruka "CL.tAr ?":
pritisnite ENTER (tara je otkazana); pritiskom na tipku C vraćamo se u vagarski mod bez učinjenih promjena.

VAŽNO: Masa na displeju je uvijek BRUTO masa.

RUČNI UNOS AKUMULIRANE TARE

Moguće je unjeti ili izmjeniti akumuliranu taru dugim pritiskom na tipku TARE; prikazuje se poruka – tM – , sljedi pohranjivanje; unesite vrijednost tare pomoću numeričke tipkovnice I pritisnite ENTER. pritiskom na tipku C vraćamo se u vagarski mod bez učinjenih promjena.

Kod vaga koje se ovjeravaju masa na svakoj umreženoj vagi prilikom tariranja mora biti veća od 20 ispitnih podjeljaka (20e).

ZAŠTIĆENA / NEZAŠTIĆENA / ONEMOGUĆENA TARA

U normalom slučaju kada je tara aktivirana nakon rasterećenja vage pokazivanje na displeju ima negativan predznak (**ZАШТИЋЕНА ТАРА**) . Ukoliko postoji potreba moguće je odabratи vrstu tare koja se automatski otkazuje nakon rasterećenja vage (**НЕЗАШТИЋЕНА ТАРА**) ili onemogućiti rad s tarom (**ONEMOGUĆЕНА ТАРА**).

Moguće je podesiti uređaj da se prilikom svakog ispisa ukupne mase vozila tara sama poništava (**НЕЗАШТИЋЕНА**):

Akumulirana tara se resetira prilikom ispisa ili kod zaključane tare (kombinacija

MODE i **2** tipkii→ ta – L), tara ostaje aktivna dok se ne zamijeni drugom tarom ili dok se vga ručno ne nulira.

Selekcija se može vršiti prilikom vaganja: ako tara nije onemogućena, pritiskom na tipke

MODE i **2**: displej pokazuje "tA - L"(aktivna jer zaključana tara); pritiskom na iste tipke još jedanput displej pokazuje "tA - U" (aktivna jer nezaštićena tara).

Indikator pamti zadnju izmjenu.

U TECHNICAL SET-UP >> **F.ModE** >> **tArE** >> **diSAbL** (**TECH.MAN.REF.**) parametru moguće je onemogućiti taru, "**LoCk**" (zaključati) ili "**unLoCk**" (otključati).

NAPOMENA: Isključivanje uređaja briše akumuliranu taru ukoliko nije pohranje u bazu podataka.

8.3 DESETINKE PODJELJKA

Dugim pritiskom tipke **MODE** prebacujemo pokazivanje displeja sa normalne osjetljivosti na 10 puta veću (zadnja znamenka na displeju ima osjetljivost 1/10 podjeljka).

Pritiskom na tipku C vraćamo se vagarski mod.

NAPOMENA: U slučaju da je indikator odobren za trgovačke transakcije, pokazivanje u desetima traje 5 sek. nakon čega se osjetljivost vraća na normalnu, te nije moguće vršiti ispis.

8.4 PRIKAZ MJERNIH KARAKTERISTIKA INDIKATORA

Indikator ima ugrađenu funkciju "INFO" pomoću koje možemo dobiti sljedeće podatke:

- Kapacitet, minimum i podjeljak prvog mjernog područja
- Kapacitet, minimum i podjeljak drugog mjernog područja
- Kapacitet, minimum i podjeljak trećeg mjernog područja

NAPOMENA:

- Vrijednost minimuma odgovara vrijednosti 20 podjeljaka
- Podaci o drugom i trećem mjereno području se pojavljuju samo ako su konfigurirana

Kako bi ste vidjeli mjerne postavke:



- pritisnite tipku **I**
- Pojavljuje se kapacitet prvog mjernog područja
- Pritisnite tipku **ZERO** za pregled postavki ovim redom:
Kapacitet 1 područje → Minimum 1 područje → Podjeljak 1 područje → Kapacitet 2 područje → Minimum 2 područje → Podjeljak 2 područje → Kapacitet 3 područje → Minimum 3 područje → Podjeljak 3 područje → Kapacitet 1 područje
- Pritisnite tipku **MODE** za prelazak na drugu vagu.
- Pritisnite tipku **TARE** za pregled unazad.
- Pritisnite tipku **ENTER/PRINT** ili **C** za povratak na vaganje.

8.5 AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE INDIKATORA

Moguće je automatski isključiti indikator ili onesposobiti tu funkciju.

Indikator se automatski isključuje kada **nema tereta na vagi, teret nije pomaknut ili nijedna tipka nije pritisnuta za vrijeme čekanja**; displej pokazuje žmirkajuću poruku "- OFF -" i daje zvučni signal nakon kojeg se gasi.

Podešavanje ove funkcije vrši su u parametru "**AutoFF**"

8.6 PRAZNA BATERIJA – UPOZORENJE

Indikator ima mogućnost prepoznati da li dobiva napajanje preko mreže ili iz baterije; u zadnjem slučaju razina punjenja baterije (od "bt 9" do "bt 0") je prikazana nakon uključivanja indikatora.

Ako indikator ima LCD displej simbol baterije () je uvijek prikazan pokazujući razinu punjenja:

- - baterija je puna
- baterija je djelomično puna
- baterija je prazna

Kada razina punjenja postane jednaka ili manja od 1. razine pojavljuje se poruka "**Low.bat**" (napon je pao ispod 5.9 V); potrebno je spojiti indikator na mrežno napajanje kako bi napunili bateriju.

Uredaj se može koristiti za vrijeme punjenja baterije.

NAPOMENA: kad napon u bateriji padne ispod 5.8 V indikator se automatski isključuje.

8.7 DALJINSKO UPRAVLJANJE

Ako indikator ima ugrađen infracrveni port, moguće je pomoću daljinskog upravljača koristiti tipke **ZERO, TARE, MODE, PRINT** ili samo tipku **TARE**. Kako bi odabrali funkcije koje ćete koristiti sljedite navedenu proceduru:

- Uključite indikator, pritisnite tipku **TARE** tijekom odbrojavanja (displej pokazuje "**FmodE**" meni).
- Pritisnijte tipku **ENTER/PRINT** za ulazak u meni.
- Pritisnite tipku **ZERO** nekoliko puta (pregled parametara u meniju prema naprijed) ili **TARE** (pregled parametara u meniju prema nazad) dok ne nađete parametar "**irConF**"
- Pritisnijte tipku **ENTER/PRINT** za ulazak u parametar.

- Pomoću tipki **ZERO** i **TARE** odaberite jednu od opcija: "ir no" (INFRACRVENI PORT - ISKLJUČEN), "IR 1" (sve tipke rade kao tipka **TARE**) ili "ir 4" (svaka tipka iam svoju originalnu funkciju)
- Potvrdite odabir tipkom **ENTER/PRINT**
- Pritisnite tipku **C** nekoliko puta dok displej ne pokaže "**SAVE?**".
- Pritisnite tipku **ENTER/PRINT** kako bi potvrdili promjene ili neku drugu tipku ako želite izaći iz menija bez spremanja promjena

Kod višefunkcijskoj konfiguraciji tipke vrše sljedeće radnje:

REMOTE CONTROL KEY FUNCTION

ZERO	Nulira masu na svim vagama
TARE	Masa se akumulira u taru
F1/MODE	Sumiranje odvaga
F2/PRINT	Printanje sumacija ili samo odvage (ako je total = 0)

Dugim pritiskom na tipku ZERO uređaj odlazi u STAND-BY mod.

8.8 DATUM/VRIJEME

Indikator može imati ugrađenu opciju DATUM/VRIJEME; u tom se slučaju nakon uključivanja indikatora pojavljuje poruka "**CLoCK**".

Kako bi podešili DATUM/VRIJEME sljedite navedenu proceduru:

- Uključite indikator, pritisnite tipku **MODE**, a zatim tipku **8**
- indikator vas traži da upišete dan, mjesec, godinu, sat i minutu.
Svaki parametar potvrdite tipkom **ENTER/PRINT**.
- Pritisnite tipku **C** nekoliko puta dok displej ne pokaže "**SAVE?**".
- Pritisnite tipku **ENTER/PRINT** kako bi potvrdili promjene ili neku drugu tipku ako želite izaći iz menija bez spremanja promjena.

NAPOMENA

- Parametar "**CLoCK**" nije prikazan ukoliko ta opcija ne postoji na tom indikatoru

8.9 PRINTANJE

Ako je printer spojen moguće je printati programirane podatke i masu pritiskom na tipku F, naprimjer:
Osim generalnog načina printanja opisanog iznad, svi funkcijски modovi imaju specifičan ispis koji je opisan u operativnom modu.

SUMA SVIH VAGA

WHEEL 1	200kg
WHEEL 2	200kg
WHEEL 3	200kg
WHEEL 4	200kg
TOTAL	
GROSS	800kg
TARE	0kg
NET	800kg

JEDNA VAGA

WHEEL 1	
TOTAL	
GROSS	800kg
TARE	0kg
NET	800kg

Printanje sa neodobrenim vagama

Ako se printanje vrši sa neodobrenim vagama potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

- masa na vagi mora biti stabilna
- bruto masa mora biti veća ili jednaka jednom podjeljku

Printanje sa odobrenim vagama

Ako se printanje vrši sa odobrenim vagama potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

- masa na vagi mora biti stabilna
- neto masa mora biti veća ili jednaka minimumu vase (20 podjeljaka)
- printanje će se reaktivirati ovisno o tome kako je podešen parametar "rEACT": reaktivacija na neto nuli, zbog nestabilne mase ili uvijek (vidi "REAKTIVACIJA ISPISA I FUNKCIJA NA INDIKATORU")

8.10 PRINTANJE ZAGLAVLJA

Moguće je programirati uređaj putem PC-a ili na samom uređaju ispisivanje 4 zaglavlja sap o 24 znaka u svakom.

Vidi (TECH.MAN.REF.)

8.11 BROJ TIKETA

Prilikom ispisa moguće je uključiti i broj odvage TICKET NR1 (TECHNICAL SET-UP >> **SEriAL** >> **CoM.Prn** >> **PConF** >> **ntik**), koji se povećava sa svakim pritiskom na tipku ENTER/PRINT; može biti bilo koji broj od 1 do 65535 kojih se pohranjuje u memoriju..

Za resetiranje broja odvage vidi TECHNICAL SET-UP >> **SeriAL** >> **CoM.Prn** >> **PConF** >> **ntik** >> **rESEt** and press
ENTER.

8.12 PONALJANJE ISPISA

Pritisnite **MODE** and **i (info)**: ponavlja se zadnji ispis.

NAPOMENA: Prilikom isključivanja indikatora gube se podaci o zadnjem ispisu.

8.13 REAKTIVACIJA ISPISA I FUNKCIJA NA INDIKATORU

Pri korištenju indikatora moguće je pojavljivanje greške "**no.0.unS**" na displeju zajedno sa zvučnim signalom; to znači da se mora reaktivirati ispis.

Moguće je namjestiti reaktivaciju na nekoliko načina : reaktivacija na neto nuli, zbog nestabilne mase ili uvijek.

Sljedeće postupak ispod:

- Uključite indikator, pritisnite tipku **TARE** tijekom odbrojavanja (displej pokazuje "**FmodE**" meni).
- Pritisnijte tipku **ENTER/PRINT** za ulazak u meni.
- Pritisnijte tipku **ZERO** nekoliko puta (pregled parametara u meniju prema naprijed) ili **TARE** (pregled parametara u meniju prema nazad) dok ne nađete parametar "**rEAct**".
- Pritisnijte tipku **ENTER/PRINT** za ulazak u parametar.
- Pomoći tipki **ZERO** i **TARE** odaberite jednu od opcija: "**ZEro**" (REAKTIVACIJA NA NETO NULI), "**INsT**" (REAKTIVACIJA AKO JE NESTABILNO POKAZIVANJE MASE) ili "**ALWAyS**".
- Potvrdite odabir tipkom **ENTER/PRINT**.
- Pritisnite tipku **C** nekoliko puta dok displej ne pokaže "**SAVE?**".
- Pritisnite tipku **ENTER/PRINT** kako bi potvrdili promjene ili neku drugu tipku ako želite izaći iz menija bez spremanja promjena

8.14 ZAKLJUČAVANJE / OTKLJUČAVANJE TIPKOVNICE

Pritiskom na tipke **MODE** i **0** otključavamo ili zaključavamo tipkovnicu; prilikom pritiska na bilo koju tipku javit će se pruka "**LoCkEd**" y.

Tipkovnicu možemo zaključati i putem ulaznog okidnog nivoa (ako je isprogramirano) na I/O ploči (TECHNICAL SET-UP >> **Setup** >> **inPutS**); u tom slučaju pri pritisku na tipku dobivamo poruku (osim ON/OFF) "LoCkin".

8.15 UNOS IDENTIFIKACIJSKOG KODA

Moguće je umetnuti 2 numerička koda od po 10 znamenki (max.) koji služe kao referenca tijekom printanja :

- pritisnite tipke **MODE** i **3**; indikator pokazuje poruku "**lid n.**" u kojoj **n** označava kod koji se unosi
- pritisnite tipku **1** ili **2**; displej pokazuje "**000000**" ili zadnju unesenu vrijednost
- unesite kod pomoću numeričke tipkovnice i potvrđite ga tipkom **ENTER/PRINT** ili pritisnite tipku **C** za izlaz bez spremanja promjena. Prilikom unosa koda vidljivo je samo 6 znamenki, no moguće je prelaziti preko znamenki pomoću tipke **MODE**.

Nakon unosa kod će se automatski printati sa svojim kraticama (**ID1** i **ID2**) . Moguće je namjestiti automatsko poništavanje koda nakon ispisa (vidi sljedeće)

U svakom slučaju, **spremljeni kodovi se poništavaju prilikom isključenja indikatora.**

NAPOMENA:

- Vrijednosti između 0'000'000'001 i 9'999'999'999 su ispravne; unosom 0'000'000'000 kod se poništava
- Kod **TOTALIZER** funkcije kod će se printati samo kod printanja totala (sumacije)

ZAŠTIĆEN / NEZAŠTIĆEN KOD

Standardna postavka za zaštitu koda je ZAŠTIĆEN, što znači da nakon što spremimo kod on ostaje spremjen (samim time i printan) sve dok ga se ne otkaže ili dok ne isključimo indikator. Moguće je kod podesiti na način da se prilikom svakog ispisa kod poništava (NEZAŠTIĆEN KOD).

- pritisnite tipke **MODE** i **4**; indikator pokazuje poruku "**MId n.**".
- pritisnite tipku **1**; displej pokazuje poruku "**Id1 U**" = kod 1 (**ID1**) je NEZAŠTIĆEN.
- pritisnite istu tipku; displej pokazuje poruku "**Id1 L**" = kod 1 (**ID1**) je ZAŠTIĆEN.
- ponovite ove radnje i za kod 2 (**ID2**).

8.16 kg/lb KONVERZIJA

Pritiskom na tipku **MODE** i **6** masa se iz **kg** pretvara u **lb** i obrnuto.

NAPOMENA:

- kod ODOBRENIH uređaja masa u funtama (lb) je prikazana 5 sek., nakon čega se pokazivanje prebacuje na kilograme (kg). Tijekom pokazivanja mase u funtama nemoguće je izvršiti printanje mase (pritiskom na tipku ENTER/PRINT indikator šalje poruku "**ConV**" i daje zvučni signal).

8.17 PRIKAZ NETO/BRUTO MASE

Ako je aktivirana tara (indikator pokazuje NETO masu) pritiskom na tipku **6** indikator pokazuje BRUTO masu (NETO + TARA) u trajanju od 5 sek.

NAPOMENA: Dok je prikazana BRUTO masa na displeju nemoguće je izvršiti printanje.

9. OPERACIJE VAGANJA

9.1 MODIFICIRANJE PRIKAZANIH PODATAKA

Kada je indikator uključen na njemu se prikazuje suma svih masa na vagama.

Kako bi ste vidjeli masu od svake vase zasebno koristite tipke 1, 2, 3, 4 (1 za vagu 1 , 2 za vagu 2...).

Pritiskom na jednu od navedenih tipki na displeju se pojavljuje broj pritisnute tipke koji sljedi točkice čiji je broj određen brojem vaga u mreži.

Na ovaj način moguće je vidjeti masu na svakoj vagi zasebno (pritiskom na tipku ENTER), kao i kombinaciju masa na vagi.

PRIMJER:

Suma svih masa na vagama → pritisni tipku **1** → **1 - -** se pojavljuje na displeju (4 vage su u mreži) → pritisnite tipku ENTER kako bi ste vidjeli masu na vagi 1.

ili

Suma masa na vagama 1, 2 and 3:

Suma svih masa na vagama → pritisni tipku **1** → **1 - -** se pojavljuje na displeju (4 vage su u mreži) → pritisni tipku **2** → pritisni tipku **3** → pritisnite tipku ENTER kako bi ste vidjeli sumu masu na vagama 1, 2 i 3.

Pritisnom na tipku 0 na uređaju se prikazuje suma svih vaga u mreži

Ukoliko se prilikom slaganja kombinacija vaga i ne pritisne tipka ENTER vaga će kroz nekoliko sekundi automatski prihvati odabrane vage.

Pritisnite tipku C za izlaz bez promjene prikaza..

Tijekom vaganja indicator u intervalima od 10 sekundi prikazuje poruku "SuM" ili "P. 12").

!! VAŽNO !!

Modificiranje prikaza masa na displeju utječe i ispis.

9.2 UNOŠENJE BROJA KOTAČA VOZILA ZA AUTOMATSKO PRINTANJE UKUPNE TEŽINE VOZILA

Pritisnom na tipke **MODE** i **7**: ulazimo u WhPL.Vehi parametar; u njemu unosimo podatke o broju kotača koji će se vagati.

Uređaj će po završetku vaganja automatski ispisati zbroj masa, te će isti nulirati.

Na primjer, ukoliko važemo traktor sa 8 kotača, upisujemo broj 8 u WhPL.Vehi parametar; nakon što odvažemo 8 kotača uređaj će automatski ispisati zbroj masa i nulirati ga; broj ukupno odvaganih vozila i relativna suma odvaga se povećava.

NAPOMENA:

- WhPL.Vehi parametar je stalan, pa ukoliko važemo vozila sa istim brojem kotača nije ga potrebno mijenjati.
- ova se funkcija može koristiti i u modu sa ulaznim/izlaznim okidnim nivoima.
- WhPL.Vehi parameter se ne mijenja ukoliko isključimo indicator.

9.3 ISPISIVANJE PODSUMACIJA

Ukoliko se vozilo sastoji od više kompozicija moguće je svaku od njih izvagati i isprintati zasebno.

Ispisivanje podsumacija se vrši ručno, pritiskom na tipke **MODE** i **ENTER**.

Ukoliko je u **MODE + 7** → WhSubt unešen broj kotača moguće je automatski isprintati podsumaciju.

Na primjer, u sistemu sa 4 vage, ako netko želi izvagati traktor sa 8 kotača (4 traktor, 4 ptikalica), te ručno isprintati podsumaciju, treba učiniti sljedeće:

- Stavite traktor na vase i pritisnite tipke **MODE** i **ENTER**: prvo se ispisuju opterećenja za svaki kotač zasebno, a zatim i njihov zbroj (masa traktora);
- Rasteretite vase; stavite ptikalicu na vase i pritisnite tipke **MODE** i **ENTER**: prvo se ispisuju opterećenja za svaki kotač zasebno, a zatim i njihov zbroj (masa ptikalice).
- pritisnite ENTER kako bi ste isprintali masu cijelog vozila (traktor + ptikalica).

Primjer ispisa

ROSSI GIUSEPPE COMPANY	
MILAN	
VIA INDEPENDENZA N.157	
TEL.02/58932459	
WHEEL 1	100 kg
WHEEL 2	100 kg
WHEEL 3	120 kg
WHEEL 4	120 kg
TOTAL 1	440 kg
WHEEL 4	100 kg
WHEEL 5	100 kg
WHEEL 6	100 kg
WHEEL 7	100 kg
TOTAL 2	400 kg
TOTAL	840kg
GROSS	0kg
TARE	
NET	840kg

{ WEIGHT OF EACH TRACTOR WHEEL
{ SUBTOTAL 1 (TRACTOR)
{ WEIGHT OF EACH TRAILER WHEEL
{ SUBTOTAL 2 (TRAILER)

9.4 BRZO PODEŠAVANJE BROJA VAGA U SUSTAVU

Kada želite koristiti manji broj vaga u sustavu potrebno je pritisnuti tipku **MODE** dvaput: pojavljuje se poruka "nChan" i "Ch x" u kojoj je x broj vaga koji želite koristiti. Sa tipkama ZERO i TARE odaberite broj, te ga potvrdite pritiskom na tipku ENTER.

Uređaj pokazuje poruku "Wait".

Kada se uređaj vrati u vagarski mod odvojite vage koje ne želite koristiti u sustavu i to uvijek od broja 4 na niže.

Na primjer, ukoliko imate sustav od 4 vase, a želite koristiti 2 potrebno je isključiti vase 4 i 3.

Kako bi ste ponovno spojili sve vase u sustavu ponovite gore navedenu radnju i spojite vase.

Podešenja vase su pohranjena, pa bez obzira na odvajanje vase iz sustava podešenja ostaju sačuvana.

Prilikom izlaska iz funkcije promjene se pohranjuju. Vidi TECHNICAL SET-UP (**TECH.MAN.REF.**).

!! VAŽNO !!

Podešavanje broja vase u sustavu uzrokuje resetiranje sumacija.

9.5 PRIKAZ PODATAKA ODVAGA (SAMO ZA UKUPNI MOD)

U fazi vaganja tipka 6 dopušta prikazivanje podataka (ako nije nula).

Sljedeći parametri koji se razlikuju ovisno o funkcionalnom modu, predloženi su ovim redoslijedom :

OSOVINSKO VAGANJE ILI MOD ZA SUMIRANJE

tare x: gdje x predstavlja broj pohranjenih tara;

ili

PT: pokazuje da je ručna tara aktivna

xxxxxx: akumulirana tara

n x: gdje x predstavlja broj odvaga

xxxxxx: akumulirana masa vozila

S x: gdje x predstavlja broj ispisa podsumacija

xxxxxx: nova akumulirana masa, nakon ispisa zadnje.

INPUT/OUTPUT SA MODOM ZA OSOVINSKO OPTEREĆENJE

tare x: gdje x predstavlja broj pohranjenih tara;

ili

PT: pokazuje da je ručna tara aktivna

xxxxxx: akumulirana tara

i x: gdje x predstavlja broj ulaznih vaganja

xxxxxx: zbroj ulaznih odvaga

ili

o x: gdje x predstavlja broj izlaznih odvaga

xxxxxx: zbroj izlaznih odvaga

S x: gdje x predstavlja broj ispisa podsumacija
xxxxxx: nova akumulirana masa, nakon ispisa zadnje.

NAPOMENA: - Uređaj izlazi iz moda jedino autimatski.
- Parametri koji ne postoje se ne prikazuju
- Mod nije aktivan ukoliko je suma odvaga nula

9.6 PRIKAZIVANJE BROJA ODVAGA I RELATIVNE SUME ODVAGA

Tijekom faze vaganja, tipka 7 dopušta prikazivanje podataka u odnosu na ukupnu težinu vozila (ako nije nula).

Sljedeći parametri koji se razlikuju ovisno o funkcionalnom modu, predloženi su ovim redoslijedom :

OSOVINSKO VAGANJE ILI MOD ZA SUMIRANJE

V x: gdje x predstavlja broj ukupano vaganih vozila
xxxxxx: akumulirana ukupna težina vozila

INPUT/OUTPUT SA MODOM ZA OSOVINSKO OPTEREĆENJE

V x: gdje x predstavlja broj ukupano vaganih vozila
xxxxxx: akumulirana ukupna težina vozila

i x: gdje x predstavlja ukupan broj ulaznih vozila (ULAZNA VAGANJA>=IZLAZNIH VAGANJA)
xxxxxx: akumulirana ukupna ulazna neto težina vozila

o x: gdje x predstavlja ukupan broj izlaznih vozila (ULAZNA VAGANJA<IZLAZNIH VAGANJA)
xxxxxx: akumulirana ukupna izlazna neto težina vozila

NAPOMENA: - Uređaj izlazi iz moda jedino autimatski.
- Parametri koji ne postoje se ne prikazuju
- Mod nije aktivan ukoliko je suma odvaga nula

9.7 PONIŠTAVANJE ODVAGE I NULIRANJE UKUPNE TEŽINE VOZILA

Funkcija tipke C ovisi u kojem modu se nalazi uređaj:

OSOVINSKO VAGANJE ILI MOD ZA SUMIRANJE

- **KRATKI pritisak na tipku C:** upit za nuliranje ukupne mase vozila (CL.SuM?) te se tada može spremiti ukupna tara (CL.tAr?); pritisnuti ENTER za nuliranje, C za izlaz bez spremanja promjena.
- **PRODUŽENI pritisak na tipku 7:** upit za nuliranje vaga (CL.VEh?); pritisni ENTER za nulu, C za izlaz bez spremanja promjena

INPUT/OUTPUT SA MODOM ZA OSOVINSKO OPTEREĆENJE

Tipka C dopušta poništenje ukupne mase ulaznih vozila ukoliko je spremljena (drugim rječima, odvage napravljene u ulaznom modu od zadnjeg nuliranja ukupne mase vozila),ukupne mase izlaznih vozila (drugim rječima, odvage napravljene u izlaznom modu od zadnjeg nuliranja ukupne mase vozila), ukupne tare vaganih vozila (u ulazu kao i u izlazu):

- **KRATKI pritisak na tipku C:** upit za nuliranje ulazne ukupne mase vozila (CL.in?), izlazne ukupne mase (CL.out?), spremljene tare ("CL.tAr?" ukoliko je ručno unesena) i ulazno/izlazne ukupne tare ("CL.t.i.o.?" ukoliko je unešena kombinacijom F + TARE tipka) pritisni ENTER za nulu, C za izlaz bez spremanja promjena
- **PRODUŽENI pritisak na tipku 7:** upit za nuliranje vaga (CL.VEh?); pritisni ENTER za nulu, C za izlaz bez spremanja promjena

9.8 UNOŠENJE KOOORDINATA ZA IZRAČUN TEŽIŠTA (ILI CENTRA GRAVITACIJE)

Uređaj je sposoban izračunati i automatski isprintati, samo u ukupnom modu, koordinate težišta vozila koje se važe; da bi se napravila ova radnja, morate unijeti koordinate centra vaga koje se koriste (što odgovara koordinatama kotača vozila), u jedinicama mjerjenja namjestite na TECHNICAL SET-UP >> FModE >> GrAV.C. >> LEn.uM.


Pritiskom tipke 5, prikazuju se koordinate vaga. Broj decimalnih mesta prilikom unošenja koordinata namješta se u TECHNICAL SET-UP >> GrAV.C. >> LEn.dEC.

Prema tome, pritiskom na tipku 5, slijedeći parametri se pokazuju na displeju (kada je priključeno 4 vase):

PARAMETAR	ZNAČENJE	VRIJEDNOST ZA UNOS
X.kotač.1	x koordinata vase 1	Uvijek 0
Y.kotač.1	y koordinata vase 1	Uvijek 0
X.kotač.2	x koordinata vase 2	Uvijek 0
Y.kotač.2	y koordinata vase 2	Razmak između osovina vozila
X.kotač.3	x koordinata vase 3	Razmak između kotača na osovini
Y.kotač.3	y koordinata vase 3	Unutarnja osovina vozila
X.kotač.4	x koordinata vase 4	Razmak između kotača na osovini
Y.kotač.4	y koordinata vase 4	Uvijek 0

Ukoliko je printer spremam, koordinate težišta će biti u (TECHNICAL SET-UP >> SeriAL- >> CoM.Pn >> PConF >> PForM >> FiLdS), te će ovo biti isprintano u jedinicama mjerena i sa brojem decimalnih mesta namještenih u TECHNICAL SETUP>> GrAV.C.

PRIMJER: Da bi izračunali težište vozila sa četiri kotača pri vagajućem sistemu posloženom kako je prikazano na slici ispod, moramo postaviti vozilo na vase, pritisnuti tipku 5 i unijeti slijedeće parametere:

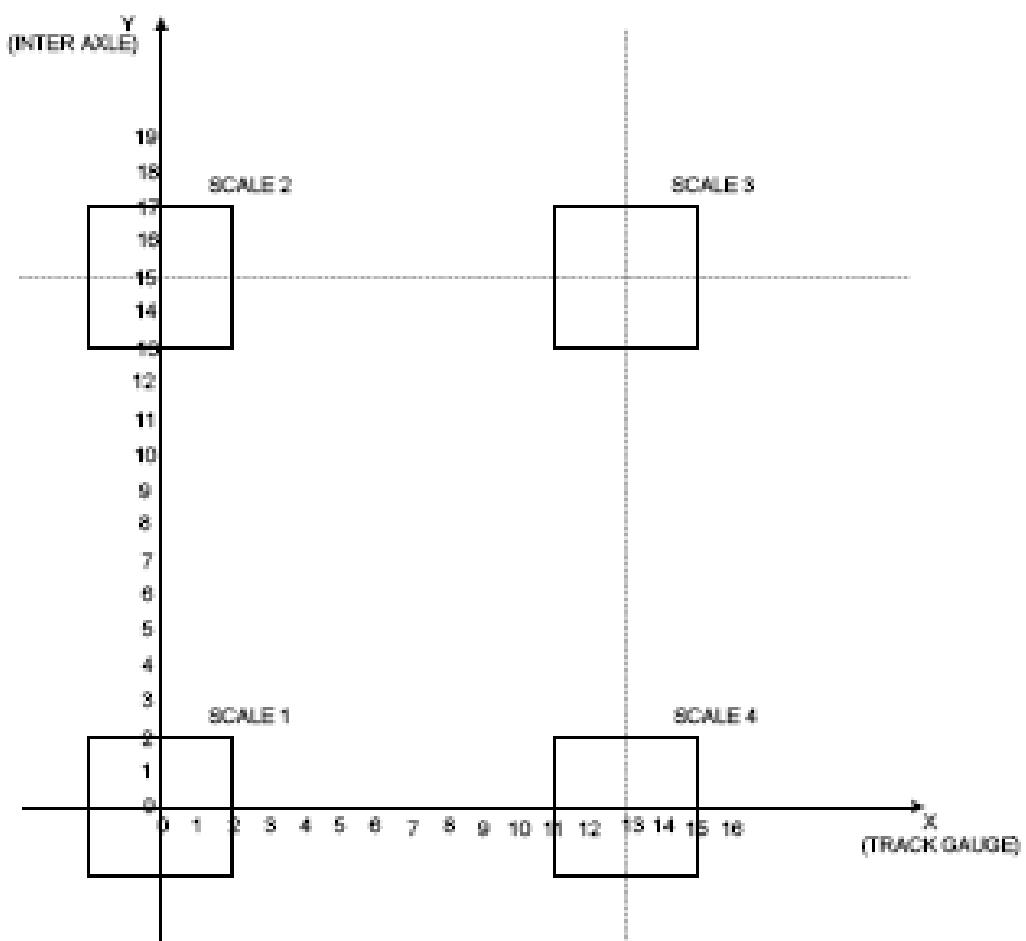

VAGA 1: X.KOTAČ.1: 0,000

Y.KOTAČ.1: 0,000

VAGA 2: X.KOTAČ.2: 0,000

Y.KOTAČ.2: 15,000

VAGA 3: X.KOTAČ.3: 13,000

Y.KOTAČ.3: 15,000

VAGA 4: X.KOTAČ.4: 13,000

Y.KOTAČ.4: 0,000

9.9 BRZO FORMATIRANJE PODATAKA VAGANJA ZA PRINTANJE

Pogledati tehnička uputstva uređaja (**TECH.MAN.REF.**).

10. PRIMJENA VAGANJA VOZILA

10.1 JEDNOSTAVNO VAGANJE VOZILA/OSOVINA

(primjenjivo kada je **BROJ KOTAČA VOTILA = BROJU VAGA UREĐAJA**)

- 1) izvršiti nuliranje svih vaga
- 2) postaviti vozilo na vagu, te pročitati odvagu na displeju
- 3) pritiskom na ENTER, formatiran podatak vaganja se printa (vidi poglavlje 8.9)

10.2 VAGANJE SVIH OSOVINA

(primjenjivo kada je **BROJ KOTAČA VOTILA > BROJU VAGA UREĐAJA**)

- 1) izvršiti nuliranje svih vaga
- 2) postavite prvu osovinu vozila na platforme
- 3) Stisnite F:težina vozila je nadodana, i ako je omogućeno,konfigurirani podaci o vozilu bit će isprintani.
- 4) maknite vozilo sa platforma
- 5) metnите sljedeću osovinu na platforme
- 6) Stisnite F:težina vozila je nadodana, i ako je omogućeno,konfigurirani podaci o vozilu bit će isprintani.
- 7) maknite vozilo sa platforma
- 8) Ponovite operacije 5, 6, i 7 za sve preostale osovine.
- 9)Pritisnite tipku ENTER:ukupna težina vozila biti će isprintana, te automatski izbrisana
Nadalje, broj vaganih vozila i relativna ukupna masa biti će uvećani.

Također je moguće automatsko printanje ukupne težine vozila (za daljnje informacije vidi poglavlje 9.2).

NULIRANJE (I PRINTANJE) UKUPNE TEŽINE VOZILA

Da bi izvršili nuliranje ukupne težine svih vaganih vozila morate dugo stisnuti tipku **ENTER/PRINT sa zeroed vehicle total**. Zaslon prikazuje poruku „V.totAL“ i ukupni izvagana težina je nulirana. Ukoliko je uređaju omogućeno, relativni podaci vaganja naspram ukupno izvagana vozila, prikupljeni do tada, printaju se.

PONIŠTENJE IZVRŠENO VAGANJA

Ukoliko je naprjalena kriva totalizacija, moguće je poništiti izvršeno vaganje.

Pritisnite C tipku; poruka „CL.SuM?“ je prikazana: stisnite ENTER za nuliranje ukupne težine vozila, ili stisnite C tipku za izlaz bez promjena.

VAŽNO

Prijašnja procedura primjenjiva je za oba platformska sistema, sa dvije i četiri platforme.

10.3.1 JEDNOSTAVNA FUNKCIJA ULAZ/IZLAZ

(primjenjivo kada je **BROJ KOTAČA VOZILA=BROJU VAGA UREĐAJA**)

Moguće je koristiti uređaj za ulazno/izlazno vaganje bez totalizacije vaganja.

- 1) izvršiti nuliranje svih vaga
- 2) unesite broj kotača vozila koje želite vagati

Izvršenje ulaznog vaganja:

3) opteretite vozilo i stisnite tipku 8: poruka „tot.in“ pojavljuje se na displeju i, ukoliko je namješteno, relativni podaci vaganja naspram napravljenog ulaznog vaganja biti će isprintani.

Izvršenje izlaznog vaganja

4) napunite vozilo i pritisnite tipku 9; poruka „tot.in“ pojavljuje se na displeju i, ukoliko je namješteno, relativni podaci vaganja naspram napravljenog ulaznog vaganja biti će isprintani.

5) uređaj automatski računa razliku između ulazne i izlazne težine, i ukoliko je namješteno, težina se printa

Ovisno o dobivenim podacima, povećanje ukupno izvaganih vozila dobiva se na drugačiji način:

INPUT ≥ OUTPUT à INPUT NET

broj ulaznih vaganja i ukupni neto ulazni se povećavaju

INPUT < OUTPUT à OUTPUT NET

broj izlaznih vaganja i ukupni neto izlazni se povećavaju

ZNAČENJE POHRANJENE VRIJEDNOSTI TARE ZA ULAZNO/IZLAZNO VAGANJE ILI ZA RAZLIKU VAGANJA

Moguće je oduzimati vrijednost pohranjene tare od ulaznih vaganja, izlaznih vaganja ili od ulaz/izlaz razlike:

Ulazno vaganje

Morate unijeti vrijednost tare prije zahtjevanja ulaznog vaganja

Izlazno vaganje

Morate unijeti vrijednost tare poslije zahtjevanja ulaznog vaganja i prije zahtjevanja izlaznog vaganja.

Razlika ulaz/izlaz

Stisnite tipke MODE + TARE: poruka "t.inout" prikazana je na displeju uz 000000; unesite poznatu vrijednost tare i stisnite ENTER

Na ovaj način je unesena vrijednost tare (samo ručno) koja je oduzeta od razlike ulaz/izlaz

NULIRANJE (I PRINTANJE) VOZILA UKUPNO

Kako bi nulirali vozila ukupno stisnite dugo tipku ENTER/PRINT zajedno sa **zeroed vehicle total**. displej pokazuje poruku "V. totAL" i vozila ukupno su nulirana. Ukoliko je uređaj u mogućnosti, izvagani podaci u odnosu na vozila ukupno, prikupljeni do tog trenutka, biti će isprintani.

PONIŠTAVANJE ULAZNO ILI IZLAZNOG VAGANJA

Ukoliko je napravljeno krivo ulazno ili izlazno vaganje, moguće ga je poništiti pritiskom tipke C: ovisno da li je riječ o ulazno ili izlaznom vaganju, poruka na displeju je "CL.in ?" ili "CL.out ?"; pritisnite ENTER kako bi poništili izvagu, C za izlaz bez snimanja promjena.

Prema poglavlju 9.7

10.4 ULAZ/IZLAZ FUNKCIJSKOG MODA SA OSOVINSKOM TOTALIZACIJOM

(primjenjivo kada je BROJ KOTAČA VOZILA>BROJ VAGA UREĐAJA)

Moguće je koristiti uređaj za ulazno/izlazno vaganje bez totalizacije mase:

Izvršenje ulaznog vaganja

1) izvršiti nuliranje svih vaga

Izvršavanje ulaznog vaganja:

2) opteretite prvu osovinu vozila

3) stisnite tipku 8: poruka „tot.in“ pojavljuje se na displeju i, ukoliko je namješteno, relativni podaci vaganja biti će isprintani

4) rasteretite platforme

5) opteretite slijedeću osovinu

6) stisnite tipku 8: poruka „tot.in“ pojavljuje se na displeju i, ukoliko je namješteno, relativni podaci vaganja biti će isprintani

7) rasteretite platforme

8) Ponovite operacije 5, 6, i 7 za sve preostale osovine

9) Pritisnite tipku ENTER:ulazna vaganja su završena, i ukoliko je namješteno, podaci vaganja koji se odnose na ulazna vaganja biti će isprintani

Izvršenje izlaznog vaganja

10) opteretite prvu osovinu vozila

11) stisnite tipku 9: poruka „tot.in“ pojavljuje se na displeju i, ukoliko je namješteno, relativni podaci vaganja biti će isprintani

12) rasteretite platforme

13) opteretite slijedeću osovinu

14) tisnite tipku 9: poruka „tot.in“ pojavljuje se na displeju i, ukoliko je namješteno, relativni podaci vaganja biti će isprintani

15) rasteretite platforme

16) Ponovite operacije 5, 6, i 7 za sve preostale osovine

17) Pritisnite tipku ENTER: izlazna vaganja su završena, i ukoliko je namješteno, podaci vaganja koji se odnose na izlazna vaganja biti će isprintani

18) uređaj automatski računa razliku između ulaznih i izlaznih vaganja, i ukoliko je namješteno, podaci se printaju.

Ovisno o dobivenim podacima, povećanje ukupno izvaganih vozila dobiva se na drugačiji način:

INPUT ≥ OUTPUT à INPUT NET

broj ulaznih vaganja i ukupni neto ulazni se povećavaju

INPUT < OUTPUT à OUTPUT NET

broj izlaznih vaganja i ukupni neto izlazni se povećavaju

Također je moguće automatsko printanje ukupne težine vozila (za daljnje informacije vidi poglavljje 9.2).

ZNAČENJE POHRANJENE VRIJEDNOSTI TARE ZA ULAZNO/IZLAZNO VAGANJE ILI ZA RAZLIKU VAGANJA

Moguće je oduzimati vrijednost pohranjene tare od ulaznih vaganja, izlaznih vaganja ili od ulaz/izlaz razlike:

Ulazno vaganje

Morate unijeti vrijednost tare prije zahtjevanja ulaznog vaganja

Izlazno vaganje

Morate unijeti vrijednost tare poslije zahtjevanja ulaznog vaganja i prije zahtjevanja izlaznog vaganja.

Razlika ulaz/izlaz

Stisnite tipke MODE + TARE: poruka "t.inout" prikazana je na displeju uz 000000; unesite poznatu vrijednost tare i stisnite ENTER

Na ovaj način je unesena vrijednost tare (samo ručno) koja je oduzeta od razlike ulaz/izlaz

NULIRANJE (I PRINTANJE) VOZILA UKUPNO

Kako bi nulirali vozila ukupno stisnite dugo tipku ENTER/PRINT zajedno sa **zeroed vehicle total**. displej pokazuje poruku "V. totAL" i vozila ukupno su nulirana. Ukoliko je uređaj u mogućnosti, izvagani podaci u odnosu na vozila ukupno, prikupljeni do tog trenutka, biti će isprintani.

PONIŠTAVANJE ULAZNO ILI IZLAZNOG VAGANJA

Ukoliko je napravljeno krivo ulazno ili izlazno vaganje, moguće ga je ponisti pritiskom tipke C: ovisno da li je riječ o ulazno ili izlaznom vaganju, poruka na displeju je "CL.in ?" ili "CL.out ?"; pritisnite ENTER kako bi ponistili izvagu, C za izlaz bez snimanja promjena.

Prema poglavljiju 9.7

11. UREĐAJ SPOJEN SA PRINTEROM (BATERIJSKO NAPAJANJE)

U sistemu gdje je indikator spojen na printer, a jedan i drugi imaju baterijsko napajanje, printer će se uključiti samo kod printanja (inače je u STAND-BY modu). Nakon završetka printanja automatski se vraća u STAND-BY mod. Ova funkcija reducira potrošnju energije iz baterije dok se printer ne koristi.

12. UKLJUČIVANJE PRINTERA U ŠTEDLJIVOM NAČINU RADA

Ukoliko je uređaj spojen na printer, te ako je odabran PW.r.int ili Ext.oFF parametar u SSetup >> SEriAL >>CoM.Prn >> PW.R.Prn koraku u TECHNICAL SETUP, možete uključiti printer tijekom mjerjenja dugim pritiskom ZERO tipke (obično je isključen).

Na displeju treperi "onPri" poruka. Tada možete izvesti radnje održavanja printer-a (zamjena papira, podešavanje vremena i datuma). Da izađete iz ove konfiguracije pritisnite C tipku.

13. PORUKE UREĐAJA TIJEKOM RADA

PORUKA	OPIS
BuSy	Vrši se printanje (PRN serijski port zauzet) ili indikator čeka da pošalje printanje na PC
UnStAB	Nestabilna vaga
un.oVER	Masa na vagi je ispod ili iznad mjernog područja, drugim riječima, dok je masa na vagi manja od 20 podjeljaka ili veća za 9 podjeljaka od maksimalnog kapaciteta vaga.
LoW	neto masa na jednoj ili više vaga je manja od potrebne za printanje i sumiranje
no.0.unS	Masa nije prošla kroz neto 0 ili je nestabilna
ConV.	U standardnom modu, kod odobrenih verzija indikatora, pokušava se printati dok indikator konvertira mjerne jedinice
no.ForM	Printanje nije formatirano, drugim riječima nema parametara za printanje
Inout	Pokušavanje totalizacije sa tipkom print, ali ulazna/izlazna operacija vaganja već je počela.

no in	Nije moguće izvršiti ulazno vaganje
no out	Nije moguće izvršiti izlazno vaganje
no 1	Nije moguće izvršiti prvo vaganje
no 2	Nije moguće izvršiti drugo vaganje
Err.CLK	Problemi u komunikaciji sa datum/vrijeme funkcijom indikatora: provjeri F.ModE >> CLoCK postupak namještanja (TECH.MAN.REF.).
StorE	Prikazano je kada su podaci pohranjeni u stalnoj memoriji uređaja (tare, itd.)
PREC.	Prikazuje se ukoliko netko pokuša izvršiti kalibriraciju vase, bez prvotnog određivanja točaka kalibracije.
ERMOT	Vaga je nestabilna prilikom prikupljanja točaka tijekom kalibriranja.
ERPNT	Tijekom obavljanja kalibracije, nulta vrijednost očitana je pretvaračem.
Er – 11	Pogreška kalibracije: premali etalonski uteg se koristi; preporuča se korištenj utega težine najmanje pola kapaciteta vase
Er – 12	Pogreška kalibracije: zatražena točka kalibracije (tP1 o tP2 o tP3) jednaka je nultoj točki (tP0).
Er – 37	Broj točaka pretvaranja po vagi je manji od dva. izvršite kalibraciju ponovno posebno vodeći računa o kapacitetu i podjeljku.
Er – 39	Prikazana je kada uređaj nije kalibriran. Pritisnite tipku TARE da unesete okolišne podatke. izvršite programiranje svih parametara okoliša i kalibracije. Izađite i snimite sve promjene.

14. PRIMJERI ISPISA

UKUPNO KOTAČA/MOD VAGANJA OSOVINA

Ukupno vaganje kotača (sa N vaga= N kotača) i ukupno vaganje kotača (sa N vaga< N kotača)

TOTALISER WHEEL WEIGHING (WITH N.SCALES = N.WHEELS)		TOTALISER WHEEL WEIGHING (WITH N.SCALES < N.WHEELS)	
JOHN SMITH CO.	100 5TH AVE. BOSTON, MA. U.S.A. TEL.02/58932459	JOHN SMITH CO. 100 5TH AVE. BOSTON, MA. U.S.A. TEL.02/58932459	WEIGH NR. 00000001
WHEEL 1	100 kg	WHEEL 1	100 kg
WHEEL 2	100 kg	WHEEL 2	100 kg
WHEEL 3	100 kg	WHEEL 3	100 kg
WHEEL 4	100 kg	WHEEL 4	100 kg
TOTAL		WEIGH NR. 00000002	
GROSS	400 kg	WHEEL 5	120 kg
TARE	0 kg	WHEEL 6	120 kg
NET	400 kg	WHEEL 7	120 kg
xg	1.00 m	WHEEL 8	120 kg
yg	2.80 m } → barycentre coordinates	TOTAL	
NR. TICKET	1	TOTAL WEIGHS	00000002
06/10/06 11:56:10		GROSS	880 kg
	000400	TARE	0 kg
		NET	880 kg
		xg	1.00 m
		yg	2.80 m
		ID1	1234567890
		TICKET NR.	1
		06/10/06 11:56:10	

TOTALIZER AXLE WEIGHING (WITH N.SCALES = N.WHEELS)		TOTALIZER AXLE WEIGHING (WITH N.SCALES < N.WHEELS)	
JOHN SMITH CO.	100 5TH AVE. BOSTON. MA. U.S.A. TEL.02/58932459	JOHN SMITH CO. 100 5TH AVE. BOSTON, MA. U.S.A. TEL.02/58932459	WEIGH NR. 00000001
AXLE 1	200 kg	AXLE 1	100 kg
AXLE 2	200 kg	AXLE 2	100 kg
TOTAL		WEIGH NR. 00000002	
GROSS	400 kg	AXLE 3	120 kg
TARE	0 kg	AXLE 4	120 kg
NET	400 kg	TOTAL	
xg	1.00 m	WEIGHS TOTAL	00000002
yg	2.80 m	GROSS	440 kg
TICKET NR.	1	TARE	0 kg
06/10/06 11:56:10		NET	440 kg

WEIGHED VEHICLES TOTAL	
WEIGHS REPORT	
TOT. VEHICLES	00000001
NET TOTAL	800 kg

Jednostavni mod ulaz/izlaz i sumiranje

INPUT WEIGH

JOHN SMITH CO.
100 5TH AVE.
BOSTON, MA. U.S.A.
TEL.02/58932459
WHEEL 1 100 kg
WHEEL 2 100 kg
WHEEL 3 100 kg
WHEEL 4 100 kg
AXLE 1 200 kg
AXLE 2 200 kg
INPUT
GROSS 400 kg
TARE 0 kg
NET 400 kg
TICKET NR. 1

OUTPUT WEIGH

JOHN SMITH CO.
100 5TH AVE.
BOSTON, MA. U.S.A.
TEL.02/58932459
WHEEL 1 120 kg
WHEEL 2 120 kg
WHEEL 3 120 kg
WHEEL 4 120 kg
AXLE 1 240 kg
AXLE 2 240 kg
OUTPUT
GROSS 480 kg
TARE 0 kg
NET 480 kg
TICKET NR. 1

INPUT WITH TOTALISATION

JOHN SMITH CO.
100 5TH AVE.
BOSTON, MA. U.S.A.
TEL.02/58932459
WEIGH NR. 00000001
WHEEL 1 100 kg
WHEEL 2 100 kg
AXLE 1 200 kg
WEIGH NR. 00000002
WHEEL 3 120 kg
WHEEL 4 120 kg
AXLE 2 240 kg
INPUT
WEIGHS TOTAL 00000002
GROSS 440 kg
TARE 0 kg
NET 440 kg
xg 1.00 m
yg 2.80 m
TICKET NR. 1
06/10/06 11:56:10

OUTPUT WITH TOTALISATION

JOHN SMITH CO.
100 5TH AVE.
BOSTON, MA. U.S.A.
TEL.02/58932459
WEIGH NR. 00000001
WHEEL 1 100 kg
WHEEL 2 100 kg
AXLE 1 200 kg
WEIGH NR. 00000002
WHEEL 3 120 kg
WHEEL 4 120 kg
AXLE 2 240 kg
OUTPUT
WEIGHS TOTAL 00000002
GROSS 440 kg
TARE 0 kg
NET 440 kg
xg 1.00 m
yg 2.80 m
TICKET NR. 1
06/10/06 11:56:10

INPUT/OUTPUT DIFFERENCE

INPUT 400 kg
OUTPUT 480 kg
OUTPUT NET 80 kg

WEIGHED VEHICLES TOTAL

WEIGHS REPORT
INPUTS 00000002
INPUT NET TOTAL 1280 kg
OUTPUTS 00000002
OUTPUT NET TOTAL 1360 kg
GLOBAL NET DIFF. OUT (*) 80 kg
VEHICLES TOT. 00000004
HANDLED TOTAL 13600 kg

(*): INPUT/OUTPUT NET GLOBAL je razlika između INPUT NET TOTAL i OUTPUT NET TOTAL:

- ako je INPUT NET TOTAL jednak ili veći od OUTPUT NET TOTAL, INPUT NET GLOBAL biti će isprintana
- ako je INPUT NET TOTAL manja od OUTPUT NET TOTAL, OUTPUT NET GLOBAL biti će isprintina.

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Ovaj uređaj je sukladan bitnim standardima i normama koje se odnose na Europske zakone. Izjava o sukladnosti dostupna je na internet stranici www.diniargeo.com

Proizvođač:



Ovlašteni distributer i serviser



Vage d.o.o.

Koledovčina 2A, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: ++ 385 (0)1 2452 040

Dežurni telefon: ++ 385 (0)91 6113 433

Fax: ++ 385 (0)1 2452 056

E.mail: info@vage.hr

Internet: <http://www.vage.hr>